

## Vedlegg 5– Innen 60 mnd

Område/Komponent	Hva sjekkes?	Metode (GVI/NVI/DK/MU)	Beskrivelse Inspeksjon	Spesifikasjon
<b>Fortøyningsliner (Ramme og Flåte)</b>	Skader / deformasjon	NVI	Kontroller med ROV at ingen komponenter har skader / deformasjon ut over krav i brukerhåndbok.	Alle fortøyningsliner skal kontrolleres. Der hvor bunnfester er nedgravd og man av den grunn ikke kan kontrollere selve ankeret og sjakkel skal tilstanden til sjakkel som kan inspiseres i det resterende av fortøyningslinen legges til grunn for godkjenning. Der hvor bergbolt og sjakkel ikke er synlig skal det så langt det lar seg gjøre forsøke å fjerne begroing. Leverandør kontaktes for eventuell utvalg av bergbolter som skal kontrolleres.
<b>Fortøyningsplate</b>	Slitasje/deformasjon komponenter hanefot, rammetau, og opp mot bøye	NVI/DK	1. Kontroller alle komponenter i koblingspunkt for tegn til deformasjon eller slitasje utover slitasjegrensene nærvisuelt. Ved tegn til deformasjon/slitasje gjør dimensjonskontroll av alle komponenter i respektive fortøyningsplate. 2. Sjekk at alle muttere med sikring på sjakkelbolter er på plass.	Det skal kontrolleres slitasje for komponenter i alle koblingspunkt. Overstiges slitasjegrensene skal komponentene skiftes omgående.
<b>Fortøyningsplate/haneføtter</b>	Korrosjon hanefotkjetting, bøyekjetting	NVI/DK	Sjekk at langlenket kjetting benyttet i hanefot og mot bøyer, samt kjetting som kommer ut av bøye er uten skader og at galvaniseringsbelegg ikke er skadet. Mål slitasje på langlenket kjetting.	Alle hanefot- og bøyekjettinger. Er det tydelig tegn til skader på galvaniseringsbelegg og/eller slitasje utover slitasjegrensene skal kjetting skiftes omgående. Kontakt leverandør.
<b>Flåtefortøyning</b>	Innfesting	NVI / DK	Sjekk at sjakkel i innfestning av fortøyningsliner er inntakt og uten tegn til slitasje utover slitasjegrensene.	Alle sjakler, kauser. Overstiges slitasjegrensene skal komponentene skiftes omgående. Leverandør kontaktes for videre vurdering når det gjelder måling av slitasje mot komponenter mot bunnfester.
<b>Flåtefortøyning</b>	Toppkjetting	NVI/DK	Kontroller at kjetting opp mot flåte er inntakt og uten slitasje utover slitasjegrensene.	Alle kjettinger. Overstiges slitasjegrensene skal komponentene skiftes omgående.